
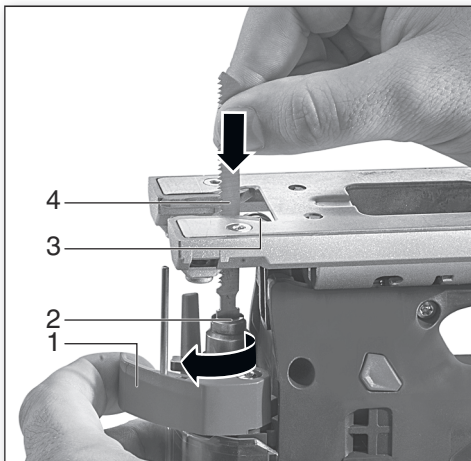



STE 100 Quick


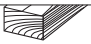

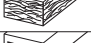


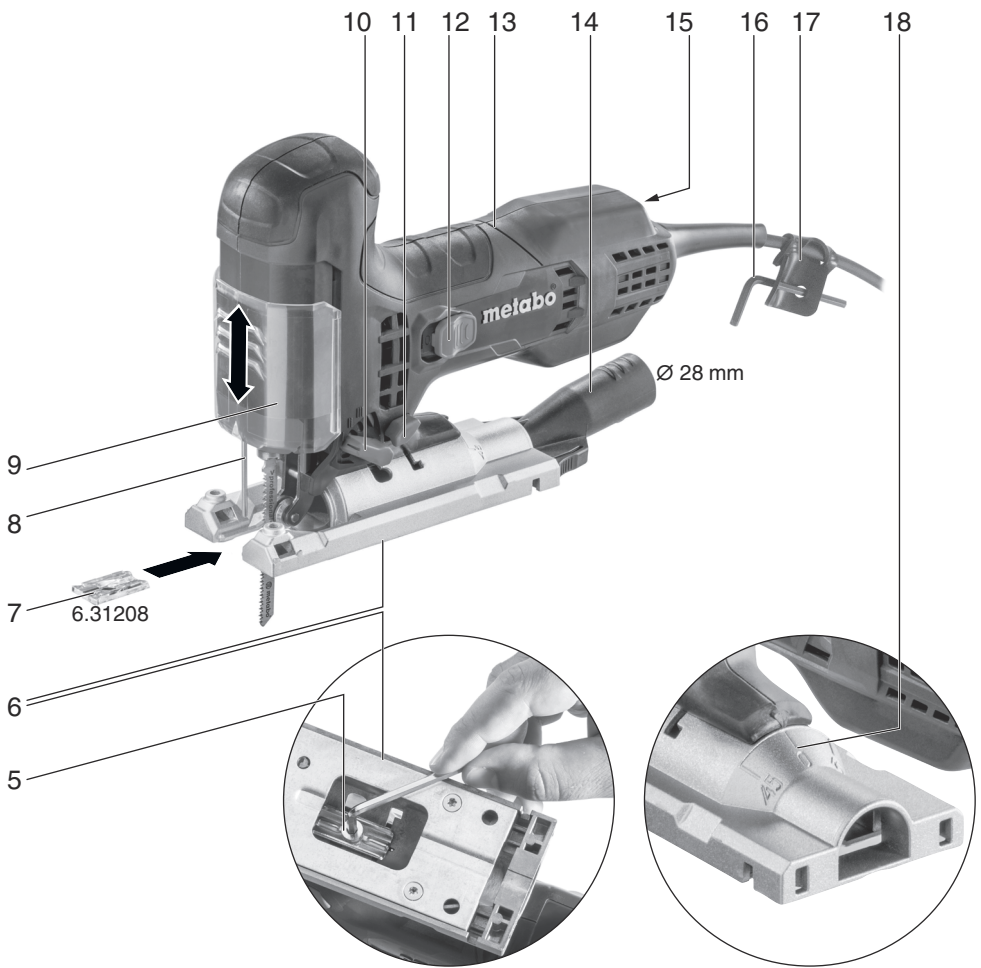


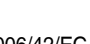



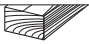
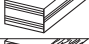
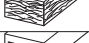


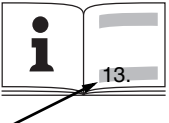



sl Prevod originalnih navodila za uporabo 5







		<p style="text-align: center;">STE 100 Quick *1) Serial-Number: 01100..</p>
T₁	mm (in)	100 (4)
T₂	mm (in)	25 (1)
T₃	mm (in)	10 (³ / ₈)
n₀	min ⁻¹ (rpm)	1000-3100
P₁	W	710
P₂	W	470
m	kg (lbs)	2,0 (4.5)
a_{h,CM}/K_{h,CM}	m/s ²	13,7 / 1,5
a_{h,CW}/K_{h,CW}	m/s ²	13,0 / 1,5
L_{pA}/K_{pA}	dB(A)	86 / 3
L_{WA}/K_{WA}	dB(A)	97 / 3

	
I - III	
0 - III	
0 - III	
0 - II	
I - II	
0	
0 - I	
0 - I	
0	

	
6	
6	
5-6	
3-4	
4-6	
2-4	
3-5	
3-4	
5-6	




 *2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU
 *3) EN 62841-1: 2015, EN 62841-2-11: 2016, EN 50581

2017-04-21, Bernd Fleischmann 
 Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
 *4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany


A



6.23591

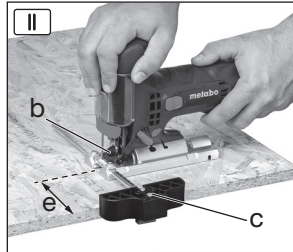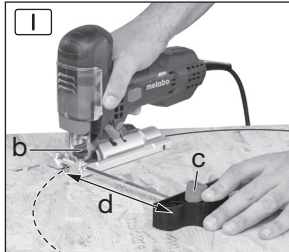

B

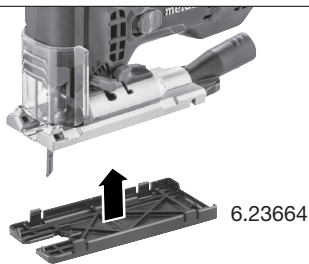

6.23664



Prevod originalnih navodila za uporabo

1. Izjava o skladnosti

S polno odgovornostjo izjavljamo: Te vbdodne žage, označene s tipom in serijsko številko *1), ustrezajo vsem zadevnim določbam smernic *2) in standardov *3). Direktor razvoja in raziskav *4), Tehnična dokumentacija - glej stran 3.

2. Namen uporabe

Električne vbdodne žage so namenjene za rezanje neželeznih kovin, jeklenih pločevin, lesa in lesu podobnih materialov, plastike in plastiki podobnih materialov. Drugačna uporaba ni dovoljena.

Za vsakršne poškodbe oziroma škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne uporabe, je odgovoren uporabnik.

Upoštevati je treba splošno veljavna pravila o varstvu pri delu in za preprečevanje nesreč pri delu.

3. Splošna varnostna navodila



Zaradi lastne varnosti in zaščite stroja bodite pozorni na vse dele navodil, ki so označeni s tem znakom.



OPOZORILO – Skrbno in v celoti preberite ta navodila saj zmanjšate možnost poškodb.

Vso dokumentacijo in navodila v primeru prodaje stroja priložite novemu uporabniku!

Posebna varnostna navodila



OPOZORILO – Preberite vsa priložena navodila za varno delo s tem strojem. Neupoštevanje navodil in pravil lahko pripelje do električnega udara, požara ali/in resnih poškodb.

Shranite vsa varnostna navodila za kasnejšo uporabo. Termin "stroji" in varnostna opozorila se nanaša na vaš električni ali baterijski stroj.

3.1 Varno delovišče

a) Poskrbite, da bo delovno področje čisto dobro osvetljeno. Razmetan in temačen prostor ključne po nesreči.

b) Ne uporabljajte stroja v bližini vnetljivih tekočin ali plinov zaradi možnosti iskenja. Električno orodje povzroča iskenje, ki lahko zaneti prah ali ogenj.

c) Ne dovolite približevanja opazovalcem in otrokom stroju med obratovanjem. Lahko vas zmotijo pri delu in ogrozijo sebe, vas ali stroj.

3.2 Zaščitite se pred električnim udarom

a) Vtikač se mora prilegati omrežni vtičnici. Ne modificirajte jih. Ne uporabljajte vmesnih vtičnic za ozemljitve strojev. Varni vtiči in vtičnice bodo zmanjšali možnost električnega udara.

b) Ko delate z električnimi stroji se izogibajte dotikov z ozemljenimi deli kot so vodne pipe, radiatorje, štedilnike, hladilnike. Obstaja velik riziko električnega udara, če je vaše telo ozemljeno.

c) Ne izpostavljajte stroja dežju ali vlagi. Ne uporabljajte orodja na mokrih ali vlažnih lokacijah saj s tem povečujete nevarnost električnega udara.

d) ne zlorablajte stroja. Električni kabel ni namenjen vleki, nošnji ali vezanju. Ne izpostavljajte el. kabel vročini, olju, ostrim robovom ali premikajočih delov. Poškodovan kabel lahko povzroči električni udar.

e) Ko delate s strojem zunaj, uporabite podaljške, namenjene delu zunaj. Uporaba zunanjih el. podaljškov zmanjša nevarnost el. udara.

f) ČE je delo v vlažnem okolju neizbečno, uporabite RCD zaščitno varovalko. Uporaba diferencialno tokovnega varovanja (RCD) zmanjša nevarnost el. udara.

3.3 Osebna varnost

a) Zavzemite pravilno držo in ravnotežje med delom. Glejte kaj delate. Uporabljajte zdravo pamet. Ne delajte s strojem ko ste utrujeni ali pod vplivom opojnih substanc (alkohola drog, zdravil,...). Trenutek nepazljivosti lahko povzroči poškodbo!

b) Uporabljajte zaščitna delovna sredstva. Vedno si nadenite zaščitna očala. Uporaba zaščitnih osebnih zaščitnih sredstev, kot so zaščitna maska, neдрseča obutev, primerno pokrivalo zmanjšajo možnost poškodb.

c) Preprečite nenamenski vklop. Ko stroje ne uporabljate, pred servisiranjem ali zamenjavo orodij ali opreme izvlecite vtič iz omrežne vtičnice oz. izvlecite baterijski paket. Pri nošnji orodja lahko hitro s prstom dotaknete prožilo in povzročite poškodbo.

d) Odstranite ključne ali napejala pred vklopom stroja. Karkoli od vpenjal lahko ob vključitvi poleti po prostoru in povzroči poškodbo.

e) Ne preobremenjujte stroja. Bodite pravilno postavljeni in stabilni med delom. To vam omogoča boljši nadzor nad strojem.

f) Bodite oblečeni delu primerno. Ne nosite ohlapnih oblečil ali visečega nakita. Lase in viseče dele obleke imejte stran od vrtečih se delov. Preprečite, da se vam nebi kaj zapletlo v vrteče se dele.

g) Če je priprava namenjena za priklop odsesavanja in zbiranja prahu, poskrbite, da je naprava pravilno spojena. Uporaba odsesanih sistemov zmanjša nevarnost poškodb zaradi prahu.

h) Ne pustite, da izkušnje pridobljene pri pogosti uporabi vam omogočajo, da postanete samozavestni in prezrete načela varnosti. Malomaren ukrep lahko povzroči hude poškodbe v delčku sekunde.

3.4 Uporaba stroja in vzdrževanje.

a) **Ne preobremenjujte strojev. Uporabljajte primeren stroj delo.** *Z pravim strojem boste delo opravili bolje, hitreje in varnejše, če je stroj namenjen takemu delu.*

b) **Ne vklopite stroja če je vklopni gumb ne ostane na položaju vklopljeno/izklopljeno.** *Noben stroj ne more biti pod nadzorom, če stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno in ga je potrebno popraviti.*

c) **Izvalcite vtikač iz omrežne vtičnice in/ali odstranite baterijski paket s stroja predno začnete z nastavitvami, zamenjavami pribora ali ko shranjujete stroj.** *Tako zmanjšamo možnost poškodb ob nenamenskem vklopu stroja.*

d) **Hranite stroje in njihova navodila za uporabo izven dosega otrok ali nepooblaščenih oseb.** *Stroji so lahko v rokah nepoučenih oseb nevarno orodje.*

e) **Skrbno vzdržujte stroj in pribor. Preverite morebitne okvare ali lome na vseh vitalnih in premikajočih delih, ki lahko vplivajo na delovanje stroja. Obrabljene in poškodovane dele zamenjajte oz. pošijite stroj v usposobljeno servisno delavnico.** *Veliko nesreč je posledica slebega vzdrževanja stroja.*

f) **Imejte rezilne površine ostre in čiste.** *Pravilno vzdrževana in servisirana oprema lažša delo in omogoča boljše kontrolo nad strojem.*

g) **Za vašo varnost uporabljajte samo namensko dodatno opremo, ki je opremljena z navodili za uporabo in jo navaja oz. priporoča proizvajalec stroja.** *Uporaba stroja izven predpisanega namena in uporaba nenamenske dodatne opreme lahko resno ogrozi osebno varnost.*

h) **Ročaji in prijemne površine naj bodo čiste, brez olj ali masti.** *Drseče površine ne omogočajo dobrega in varnega prijema in držanja stroja v primeru nepričakovanih dogodkov.*

3.5 Servis

a) **Prepusite servisne posege v vaš stroj le specializiranim servisnim delavnicam, ki bodo uporabili originalne rezervne dele.** *Tako bo zagotovljeno varno delo z pravilno vzdrževanim strojem.*

4. Posebna varnostna navodila

Stroj med obratovanjem držite samo za izolirane dele ohišja. Pri dotiku pribora a z neizolirano žico oziroma električno napetostjo, lahko kovinski stroja povzročijo kratki stik.

Rezalno orodje tako ob »živi« žici lahko po kovinskih delih povzroči električni udar.

Uporabljajte spono ali druga prijemala, pritrdite in zavarujte obdelovanec na stabilno podlogo. *Če držite obdelovanec samo z roko, v primeru sunka ne bo mogoče zadržati obdelovance.*

Prepričajte se, da v delovnem območju ni kablov, plinskih in vodovodnih cevi.

Ne žagajte ekstremno majhnih kosov.

Pri žaganju naj bo podložna miza žage varno položena na površino obdelovanca.

Če pride do motnje žaganja spustite prožilo in pustite žago v obdelovancu dokler se list žage popolnoma ne zaustavi. Nikoli ne izvlecite lista žage če se še premika, pojavi se povratni udar.

Ne vklaplajte žage dokler se ne dotaknete z listom obdelovanca. Naj bodo pri začetku žaganja obrati na najvišji vrednoati.

Če morate zagnati žago, ko je list v obdelovancu, poskrbite, da je list na sredi in se ne dotika z zobmi materiala. Če pride do zagrabitve lista, ob ponovnem zagonu lahko pride do povratnega udara.


Imejte roke vedno stran od rezil in področja rezanja. Ne prijemajte spodaj obdelovance.

Odstranjujte odrezke samo takrat, ko stroj stoji.

Pred vsakim posegom v stroj izvalcite vtikač iz omrežne električne vtičnice.

Nevarnost poškodbe zaradi ostrine lista žage. Po končanem delu je lahko list žage še močno vroč. Nadenite zaščitne rokavice.

Zmanjšajte izpostavljenost prahu:

 Nekatero vrste prahu so uvrščene kot kancerogene snovi, kot so hrastov in bukev prah posebej v kombinaciji z različnimi kemičnimi zaščitnimi laki in premazi. Nekaj vzorcev teh kemikalij je: Svinec iz svinčenih barv, kristali silicija iz opek in cementa ter drugih opečnih izdelkov, arzen in krom iz kemisjko zaščitnega lesa, trdi lesovi kot so hrast, bukev, azbestni prah. Riziko je odvisen od trajanja izpostavljenosti operaterja ali opazovalcev.

Ne dovolite vstopa prahu v telo.

Da se zmanjša izpostavljenost tem delcem, uporabljajte naj se odsesavanje prašnih delcev, če narava dela to omogoča. Delovni prostor mora biti prezračevan. Uporabljajte zaščitne maske s filtri.

Upošteвайте veljavno zakonodajo in predpise glede varnosti pri delu, odstranjevanje nevarnih odpadnih materialov in obremenitev ter izpostavljenosti zaposlenih.

Zbirajte delce in prah, ki nastane med delom in ne odlagajte blizu delovišča.

Uporabljajte le primeren pribor. V tem primeru bodo delci vstopili v ozračje nekontrolirano.

Uporablja naj se odsesavanje prašnih delcev, če narava dela to omogoča.

Zmanjšajte izpostavljenost prahu z naslednjimi ukrepi:





- Ne usmerjajte prahu ali zračnega cueka s prahom proti sebi ali opazovalcem.
- Uporabljajte odsesovanje in/ali zračne puhalnike.
- Delovni prostor mora biti prezračevan in čist. Redno ga posesajte, ne ga izpihovat. Pometanje ali izpihovanje dviguje prah.
- Umazano delavno obleko operite ali posesajte. Ne jo izpihovati, stepati, krtačiti.

5. Legenda


Glej stran 2.

- 1 Vzvod za pritrjevanje lista žage
 - 2 Držalo lista žage
 - 3 Podporno kolo lista žage
 - 4 List žage*
 - 5 Vijak za nastavitev podporne plošče
 - 6 Podporna plošča
 - 7 Proti torna plastična podloga*
 - 8 Varnostna kljuka za preprečitev dotika lista žage
 - 9 Zaščitni pokrov
 - 10 Gumb za nastavitev orbitalnega gibanja
 - 11 Preklopni gumb za izmet odrezkov
 - 12 Dršno stikalo
 - 13 Ročaj
 - 14 Vmesnik za priklop odsesavanja*
 - 15 Gumb za nastavitev hitrosti
 - 16 Imbus ključ
 - 17 Prostor za ključ
 - 18 Krivina podporne plošče za nastavljanje kotov.
- *odvisno od tipa stroja/ni zajeto v dobavi

6. Pred uporabo

-  Pred priklopom na omrežje preverite, če se omrežna napetost in frekvenca ujemata z vrednostmi na tipski ploščici stroja.
-  Omrežje naj bo varovano z avtomatskim odklopnikom občutljivosti 30 mA.
-  Ne zaženite stroja v kolikor list žage ni pritrjen.
-  Pred vsakim posegom v stroj izvlcite vtičak iz omrežne električne vtičnice.

6.1 Vstavljanje proti-dršnjega vložka


-  Nevarnost poškodbe zaradi ostrine lista žage
Odstranite list preden vstavljate vložek (7).

Obrnite žago tako da je podporna plošča navzgor. Vstavite vložek v odprtino od spredaj, z upoštevanjem dveh točk:

- gladka stran vložka gleda navzgor
- reža je obrnjena nazaj, (proti el.kablu)

Če želite delati z nataknjeno zaščitno ploščo (glej poglavje dodatna oprema 10.) vstavite vložek v zaščitno ploščo.


6.2 Vstavljanje lista žage

-  Nevarnost poškodbe zaradi ostrega lista žage. Po končanem delu je lahko list žage še močno vroč. Nadenite zaščitne rokavice.

Izberite list žage, ki je primeren za obdelovani material.

- Zasukajte zaklep hitro vpenjalnega prijema (1) in ga držite odprtega.
- Porinite list žage (4) do konca v prijemalo. List žage mora biti pravilno vstavljen tako, da sedi na podpornem kolesčku (3)
- Spustite zaklep (1). (Vrme se sam na svoj položaj List žage je tako varno vpet).

6.3 Odstranitev lista žage.

-  Pozor: Bodite previdni, da se nikoli ne dotaknete lista žage pri odstranjevanju.

- Zasukajte zaklep za hitro vpenjanje (1) naprej dokler gre; list žage bo izvrgel zaradi moči vzmeti.

6.4 Žaganje s odsesavanjem

- Priklopite sesalno cev na priklop za sesanje (14). Spojite z mrimernim sesalnim sistemom.
- Potisnite zaščitni pokrov (9) za doseganje čim boljših rezultatov odsesavanja.
- Izklopite izpih odrezkov.
(Glej poglavje 7.1).

6.5 Žaganje brez odsesavanja

- Dvignite zaščitni pokrov (9) navzgor.

6.6 Diagonalni rez

Dvignite zaščitni pokrov (9) navzgor, izvlcite proti-drсни vložek (7). Pri žaganju jih ne morete uporabljati.

- Popustite vijak (5).
- Ploščo (6) potisnite naprej in jo zasukajte.
- Nato potisnite ploščo (6) nazaj v eno od zarez (pod kotom 45°, 0°). Izbran kot, ki ga lahko preberete na krivini (18) plošče. Nastavljen kot preverite s pomočjo kotomera.
- Privijte vijak (5) nazaj.

6.7 Žaganje blizu stene


Dvignite zaščitni pokrov (9) navzgor, vložek(z) (7) in morebitna vodila za žaganje. Pri žaganju ob zidu jih ne morete uporabljati.


- Odvijte vijak (5) dokler se plošča (6) ne da lahko dvigniti.
- Dvignite ploščo (6) in jo porinite nazaj dokler gre.
- Privijte vijak (5).

7. Uporaba

7.1 Odpihovalnik odrezkov

Žaga nam omogoča odpihanje odrezkov za preglednejši rez.

Vklop: Pritisnite gumb (11) na levi strani stroja. (glejte ta  znak)

Izklop: Pritisnite gumb (11) na desni strani stroja. (glejte ta  znak)

7.2 Izbira orbitalnega giba lista žage

Za nastavitev orbitalnega hoda obrnite gumb (10).

Položaj "0" = orbitalno gibanje lista izklopljeno

Položaj "III" = največje orbitalno gibanje

Glej stran 3 za priporočene vrednosti nastavitve.

Najboljši način za izbiro primerne hitrosti je s preizkušanjem.

7.3 Nastavitev največje hitrosti


Nasrtavite žago na največjšo hitrost s kolesčkom (15). To lahko storite tudi med obratovanjem.


Glej stran 3 za priporočene vrednosti nastavitve.

sl SLOVENSKO

Najboljši nain za izbiro primerne hitrosti je s preizkušanjem.

7.4 Vklp/izklp kontnuirano delo

 Da prepreite nenadni vklp; preverite e je stikalo na brusilki v poloŹaju izklpa preden priklopite vti v el. omreŹje.

 Zaradi moi in navora med obratovanjem brusilka stalno sili iz prijema rok. Vedno drŹite stroj z obema rokama na zato namenjenih roajih in stojte varno in stabilno in koncentrirani na delo.

Vklp: Potisnite drsno stikalo (12) naprej. Za stalno delovanje pritisnite proŹilo navzdol da se zaskoi.

Izklp Źage: pritisnite za zadnji del proŹila (12) in ga izpostite.

8. iŹenje, vzdrŹevanje

Źago redno istite. vkljuuje tudi sesanje prezraevalnih reg motorja.

Redno istite tudi vpenjalo lista Źage (2) s pomoi stisnjenega zra

istite tudi prostor za listom Źage in podpornim koleŹskom (3).

Od asa do asa namaŹite koleŹek (3) s kapljico olja.

9. Napotki in namigi

Penetracija v material

Z vbodno Źago je mogoe narediti potopni rez v tanjše mehkejše materiale brez predhodnega vrtnja. Uporabljajte le kratke liste Źage. Le pri koti 0°.

Glejte slike na strani 2. Nastavite gumb (10) na pozicijo »0« (oscilacijsko gibanje je onemogoeno). PribliŹajte vbodno Źago delovni povrŹini tako, da prednji rob spodnje ploŹe (6) poiva na povrŹini. Vklpite vbodno Źago in se poasi pribliŹujte delovni povrŹini s listom Źage. Po vstopu v obdelovanec lahko vklopite orbitalno gibanje.

Za debelejše materiale je potrebno izvrtati luknjo.

10. Dodatna oprema

Uporabljajte le originalno dodatno opremo Metabo.

Uporabljajte le doatno opremo, ki odgovarja zmogljivosti in nomenbnosti stroja in je specificirana v teh navodilih.

Vgradite pribor varno. e je stroj vpet v stojalo, zavarujte vrtalniki! Izguba nadzora lahko povzroi poŹkodbe.

Glej stan 4.

A Uporaba Źestila/paralelnega vodila

B Zapitna ploŹa (prepreuje poŹkodbe na občutljivih obdelovalnih povrŹinah)

10.1 MontaŹa Źestila/paralelnega vodila

Za Źaganje krogov (\varnothing od 100 do 360 mm) in za vzporedne reze (do 210 mm)

MontaŹa Źestila (glej slika I)

- Palico vstavite v vodilno odprtino ploŹe tako, da je center (c) obrnjen navzdol.
- Nastavite radij (d)
- Privijte vijak (b)
- Gumb obrnite tako, da se zadnja srednja toka (c) v smeri Źaganja podaljša. Vstavite jo v srediŹe kroga.


Vstavljanje paralelnega vodila (glej sliko II)

- Vstavite palico vodila s strani v vodilno odprtino ploŹe (tako, da je center (c) obrnjen navzgor).
- Nastavite mero (e)
- Privijte vijak (b)

Da se izognemo drsanju lista Źage priporoamo uporabo bolj debelih listov Źage: **623694000**, **623679000**, **623685000**

Za celotno ponudbo dodatne opreme si poglejte www.metabo.com ali katalog Metabo.

11. Servisiranje


 Popravila elektrinih orodij smejo opravljati samo ustrezno usposobljeni elektriarji!

e vaŹe Metabo elektrino orodje potrebuje popravilo, naj ga popravijo na zato pooblašenem servisu. Prosimo pred predajo aparata servisu opiŹite okvaro. Na www.metabo.si lahko poiŹete naslov.

Lista rezervnih delov Vam je voljo na spletni strani www.metabo.com.

12. ZaŹita okolja

UpoŹtevajte tudi nacionalne predpise o zbiranju odpadnih strojev, embalaŹe in dodatne opreme.

 Samo za lanice EU: Ne odlagajte izrabljenih strojev med hiŹne odpadke. Z upoŹtevanjem smernice 2002/96/EC za izrabljeno elektronsko in elektrino opremo in z upoŹtevanjem nacionalnih zakonskih aktov se izrabljeni elektrini stroji zbirajo posebej in se jih okolju prijazno reciklira.

13. Tehnini podatki

Legenda znakov v tabeli na strani 3.

Spremembe so mogoe zaradi tehninega napredka.

T_1	= Najveja debelina reza les
T_2	= Najveja debelina reza v neŹelezne kovine
T_3	= Najveja debelina reza jeklene ploevine
n_0	= Źtevilo hodov neobremenjeno
P_1	= vhodna mo
P_2	= mo na gredi
m	= teŹa stroja brez kabla

Vse vrednosti so doloene z upoŹtevanjem standarda EN 60745.

Brusilka je v zaŹitnem razredu II.

~ AC Izmenina napetost

Objavljeni tehnični podatki so predmet tolerančnih meritev (kot je navedeno v veljavnih standardih).



Vrednosti emisij

Te vrednosti se lahko uporabi kot uvodna ocenitev izpostavljenosti in ob primerjavi z drugimi stroji. Vseeno stroj se lahko uporablja tudi na drugačne načine, z drugačno opremo, zato lahko vrednosti tresljajev odstopajo. Ocena izpostavljenosti vibracijam lahko upošteva čas, ko se stroj izklaplja ali obratuje brez obremenitve. To lahko pomembno dvigne nivo z izpostavljenosti preko vsega delovnega perioda.

Vrednost vibracij (vektorski seštevek treh smeri) izmerjenih po standardu EN 60745:

$a_{h,CM}$ = Vrednost emisije vibracij
(žaganje kovinske pločevine)

$a_{h,CW}$ = Vrednost emisije vibracij
(žaganje lesa)

$K_{h,...}$ = Nevarne vibracije

Tipični A-efektivno opažen nivo zvoka:

L_{pA} = Nivo zvočnega tlaka

L_{WA} = Nivo zvočne moči

K_{pa}, K_{WA} = Nevarno

Tipični prag zvočnega tlaka tega električnega stroja gre lahko preko 80 dB(A).



Nadenite si ustrezno zaščito sluha!

GARANCIJSKI LIST

za **metabo** stroje

metabo[®]
 PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS
 FIRMA IN SEDEŽ
 DAJALCA GARANCIJE:
Metabo d.o.o.
 Poslovna cona A 12
 SI - 4208 ŠENČUR

Oznaka in TIP: _____

Datum izročitve blaga: _____

Firma in sedež prodajalca: _____

Žig in podpis prodajalca: _____

Serijska številka stroja: _____

Dvojniki garancijskega lista se ne izdajata!

- Metabo d.o.o. jamči za lastnosti in brezhibno delovanje stroja v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
- Za zgoraj navedeni stroj priznavamo 12 mesečni garancijski rok, ki začne teči od dneva izročitve blaga potrošniku. Vse poškodovane dele bomo v tem roku brezplačno zamenjali oz. nadomestili z novimi. Kot garancija se ne prizna obraba potrošnega materiala in pribora kot so krtačke, kabli, maziva, svedrji, rezila, obdelovalne plošče, ipd.
- Garancija velja samo ob posegu, ki ga lahko opravi pooblaščen serviser za Metabo stroje. Servis je potrebno opraviti v vsakih 70-100 delovnih ur. Če serviser ugotovi, da je bil aparat v garancijskem roku neprimerno vzdrževan, se garancija ne prizna.
- Iz garancije izključujemo popravila, ki se opravijo zaradi nemarnega ravnanja, vzdrževanja ali neprimerne uporabe.
- Rok popravila ne sme biti daljši od 45 dni, v nasprotnem primeru vam aparat v celoti zamenjamo z novim.
- V primeru, da popravilo proizvoda v garancijski dobi traja več kot 3 delovne dni, se vam garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je bil čas popravila.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- Garancija prične teči z dnem prodaje, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom. Pazite, da vam prodajalec izpolni garancijski list s pravilnim datumom prodaje, originalnim žigom, prepisano serijsko številko stroja in podpisom, drugače se vam garancije ne prizna.
- Oskrbo z vsemi nadomestnimi deli zagotavljamo min. 8 let. Metabo zagotavlja popravilo stroja izven garancijskega roka min. 5 let.
- Garancija za Metabo stroje velja na celotnem območju Evropske skupnosti.
- Garancija se ne prizna :
 - če je v aparat posegla nepooblaščen oseba,
 - če so okvare mehanske oz. fizične,
 - če so okvare nastale med transportom po naši izročitvi,
 - če ni potrjen garancijski list in priložen originalen račun,
 - za ves potrošni material (krtačke, kabli, maziva, redni pregled).

Servis za okvare v garancijskem roku:



VARESI d.o.o.
 Cesta v Gorice 2a
 Tel.: 01/505 75 81
1000 Ljubljana

Metabo 3-letna garancija

XXL garancija je na voljo za vse države, ki so navedene na spletni strani www.metabo.si.

Potrđilo o 3-letni garanciji in vsi pogoji so objavljeni na navedeni spletni strani.

Obiščite jo in izpolnite potrebne podatke za 3-letno XXL Metabo garancijo.

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

170 27 4501_sl_0916 (incl.SHW)