


PowerMaxx ASE SSE 18 LTX Compact






SL Prevod originalnih navodil za uporabo 5




PowerMaxx ASE

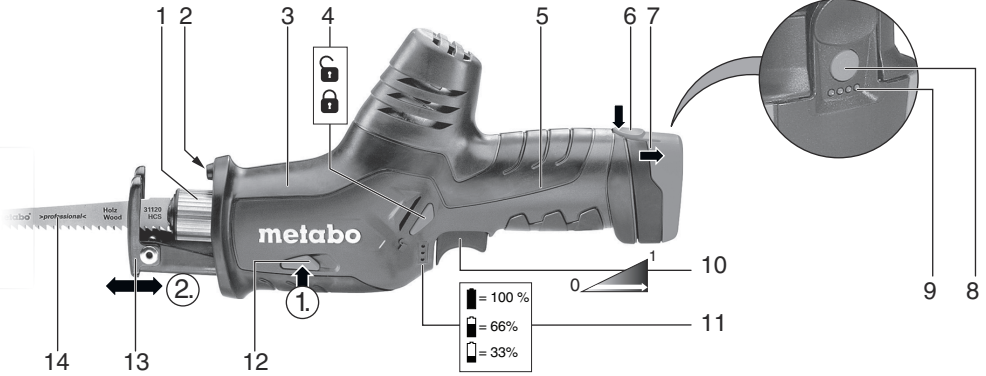

SSE 18 LTX Compact

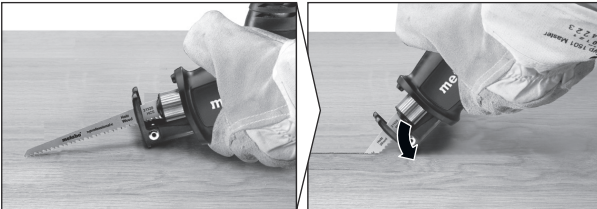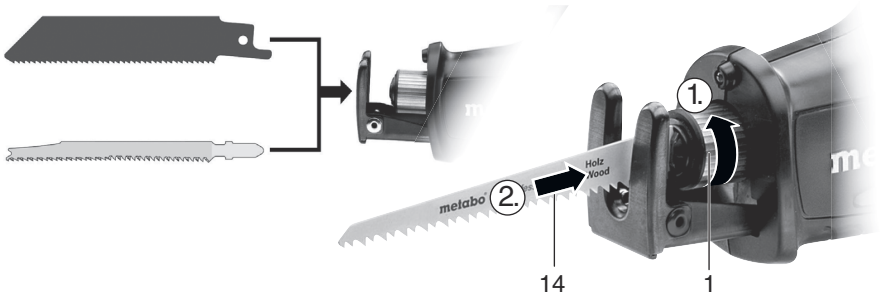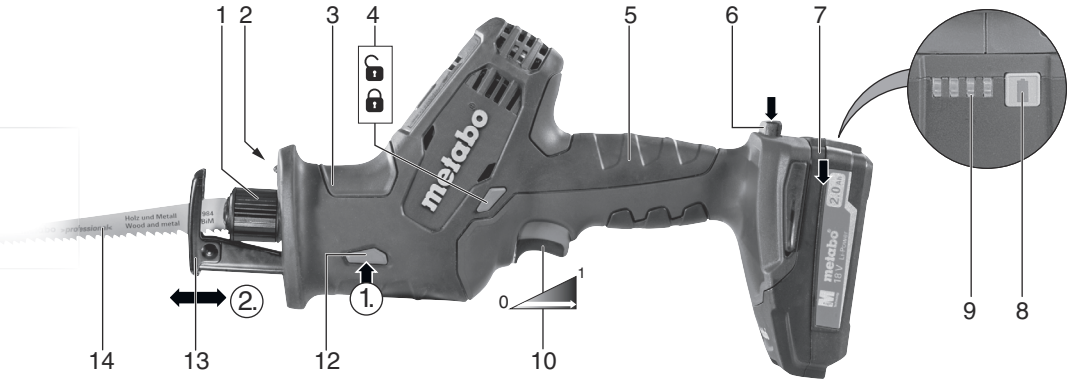


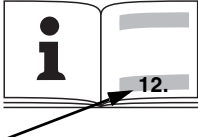		PowerMaxx ASE *1) Serial Number: 02264..	SSE 18 LTX Compact *1) Serial Number: 02266..
U	V	10,8	18
n₀	/min (spm)	0 - 3100	0 - 3100
s	mm (in)	13 (1/2)	13 (1/2)
m	kg (lbs)	1,2 (2.6)	1,7 (3.7)
a_{h, B}/K_{h, B}	m/s²	7 / 1,5	10 / 1,5
a_{h, WB}/K_{h, WB}	m/s²	- / -	9 / 1,5
L_{pA}/K_{pA}	dB(A)	79 / 3	80 / 3
L_{WA}/K_{WA}	dB(A)	90 / 3	91 / 3

CE *2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-11:2010, EN 50581:2012

2017-02-17, Bernd Fleischmann *i.v. B. F.*
Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

Mögliches Zubehör - Possible accessories - Accessoires possibles - Mogelijke toebehoren - Accessori possibili - Accesorios disponibles - Acessórios possíveis - Tillgängliga tillbehör - Mahdolliset lisätarvikkeet - Mulig tilbehør - Muligt tilbehør - Dopuszczalne akcesoria - Διαθέσιμα εξαρτήματα - Lehetséges tartozék - Возможные принадлежности

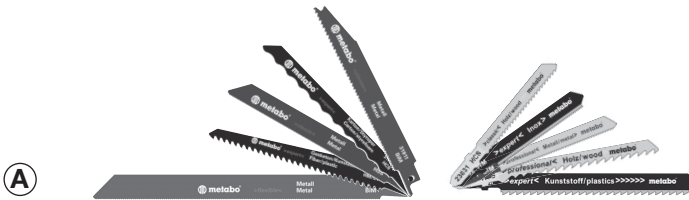

(B) PowerMaxx ASE:



LC 40

SSE 18 LTX Compact:



ASC 30-36 V



ASC ultra

etc.

(C) PowerMaxx ASE:



10,8 V	1,5 Ah	6.25439	Li-Power
10,8 V	3,0 Ah	6.25436	Li-Power
10,8 V	4,0 Ah	6.25585	Li-Power
etc.			

SSE 18 LTX Compact:



18 V	2,0 Ah	6.25596	Li-Power
18 V	4,0 Ah	6.25591	Li-Power
18 V	5,2 Ah	6.25592	Li-Power
etc.			

(D)  6.23443

Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - Accessories not included in scope of delivery - Accessoires non fournis - Toebehoren niet bij de levering inbegrepen - Accessori non compresi in dotazione - Accesorios no incluidos en el suministro de serie - Acessórios não incluídos no volume de fornecimento - Tillbehör ingår inte - Lisätarvikkeet eivät kuulu toimitussisältöön - Tilbehør er ikke inkludert - Tilbehør er ikke inkluderet i leveringsomfanget - Akcesoria nie objęte zakresem dostawy - Τα εξαρτήματα δε συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης - A tartozék nem képezi a szállítmány részét - Принадлежности не входят в комплект поставки

Prevod originalnih navodil za uporabo

1. Izjava o skladnosti

S polno odgovornostjo izjavljamo, da ta baterijska večnamenska žaga z naročniško številko *1), ustreza navedenim smernicam *2) in standardov *3). Direktor razvoja in raziskav *4), Tehnična dokumentacija - glej stran 3

2. Uporaba v skladu z določili

Ta stroj je primeren za žaganje lesa, kovin plastike in podobnih materialov kot so trda guma, armirana plastika (fiberglas),.....

Za vsakršne poškodbe oziroma škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne uporabe, je odgovoren uporabnik.

Upoštevati je treba splošno veljavna pravila o varstvu pri delu in za preprečevanje nesreč pri delu.

3. Splošna varnostna navodila



Zaradi lastne varnosti in zaščite stroja bodite pozorni na vse dele navodil, ki so označeni s tem znakom.



OPOZORILO – Skrbno in v celoti preberite ta navodila saj zmanjšate možnost poškodb.

Vso dokumentacijo in navodila v primeru prodaje stroja priložite novemu uporabniku!

Posebna varnostna navodila



OPOZORILO-Pred uporabo stroja se seznanite z vsemi varnostnimi napotki in navodili za uporabo. Neupoštevanje navodil in pravil lahko pripelje do električnega udara, požara ali/in resnih poškodb.

Shranite vsa varnostna navodila za kasnejšo uporabo. Termin "stroji" in varnostna opozorila se nanaša na vaš električni ali baterijski stroj.

3.1 Varno delovišče

a) **Poskrbite, da bo delovno področje čisto dobro osvetljeno.** Razmetan in temačen prostor ključne po nesreči.

b) **Ne uporabljajte stroja v bližini vnetljivih tekočin ali plinov zaradi možnosti iskrenja.** Električno orodje povzroča iskenje, ki lahko zaneti prah ali ogenj.

c) **Ne dovolite približevanja opazovalcem in otrokom stroju med obratovanjem.** Lahko vas zmotijo pri delu in ogrozijo sebe, vas ali stroj.

3.2 Zaščitite se pred električnim udarom

a) **Vtikač se mora prilegati omrežni vtičnici. Ne modificirajte jih. Ne uporabljajte vmesnih vtičnic za ozemljitve strojev.** Varni vtiči in vtičnice bodo zmanjšali možnost električnega udara.

b) **Ko delate z električnimi stroji se izogibajte dotikov z ozemljenimi deli kot so vodne pipe, radiatorje, štedilnike, hladilnike.** Obstaja velik riziko električnega udara, če je vaše telo ozemljeno.

c) **Ne izpostavljajte stroja dežju ali vlagi.** Ne uporabljajte orodja na mokrih ali vlažnih lokacijah saj s tem povečujete nevarnost električnega udara.

d) **ne zlorablajte stroja. Električni kabel ni namenjen vleki, nošnji ali vezanju. Ne izpostavljajte el. kabel vročini, olju, ostrim robovom ali premikajočih delov.** Poškodovan kabel lahko povzroči električni udar.

e) **Ko delate s strojem zunaj, uporabite podaljške, namenjene delu zunaj.** Uporaba zunanjih el. podaljškov zmanjša nevarnost el. udara.

f) **ČE je delo v vlažnem okolju neizbečno, uporabite RCD zaščitno varovalko.** Uporaba diferencialno tokovnega varovanja (RCD) zmanjša nevarnost el. udara.

3.3 Osebna varnost

a) **Zavzemite pravilno držo in ravnotežje med delom.** Glejte kaj delate. Uporabljajte zdravo pamet. Ne delajte s strojem ko ste utrujeni ali pod vplivom opojnih substanc (alkohola drog, zdravil,...). Trenutek nepazljivosti lahko povzroči poškodbo!

b) **Uporabljajte zaščitna delovna sredstva. Vedno si nadenite očala** Uporaba zaščitnih osebnih zaščitnih sredstev, kot so zaščitna maska, nedrseča obutev, primerno pokrivalo zmanjšajo možnost poškodb.

c) **Preprečite nenamenski vklop.** Ko stroje ne uporabljate, pred servisiranjem ali zamenjavo orodij ali opreme izvlecite vtič iz omrežne vtičnice oz. izvlecite baterijski paket. Pri nošnji orodja lahko hitro s prstom dotaknete prožilo in povzročite poškodbo.

d) **Odstranite ključke ali napenjala pred vklopom stroja.** Karkoli od vpenjal lahko ob vključitvi poleti po prostoru in povzroči poškodbo.

e) **Ne preobremenjujte stroja. Bodite pravilno postavljeni in stabilni med delom.** To vam omogoča boljši nadzor nad strojem.

f) **Bodite oblečeni delu primerno. Ne nosite ohlapnih oblečil ali visečega nakita. Lase in viseče dele obleke imejte stran od vrtečih se delov.** Preprečite, da se vam nebi kaj zapletlo v vrteče se dele.

g) **Če je priprava namenjena za priklop odsevanja in zbiranja prahu, poskrbite, da je naprava pravilno spojena.** Uporaba odsesanih sistemov zmanjša nevarnost poškodb zaradi prahu.

h) **Ne pustite, da izkušnje pridobljene pri pogosti uporabi vam omogočajo, da postanete samozavestni in prezrete načela varnosti.** Malomaren ukrep lahko povzroči hude poškodbe v delčku sekunde.

3.4 Uporaba stroja in vzdrževanje.

a) **Ne preobremenjujte strojev. Uporabljajte primeren stroj delo.** Z pravim strojem boste delo opravili bolje, hitreje in varnejše, če je stroj namenjen takemu delu.

b) **Ne vklopite stroja če je vklopni gumb ne ostane na položaju vklopljeno/izklopljeno.** Noben stroj ne more biti pod nadzorom, če stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno in ga je potrebno popraviti.

c) **Izvalcite vtikač iz omrežne vtičnice in/ali odstranite baterijski paket s stroja predno začnete z nastavitvami, zamenjavami pribora ali ko shranjujete stroj.** Tako zmanjšamo možnost poškodb ob nenamenskem vklopu stroja.

d) **Hranite stroje in njihova navodila za uporabo izven dosega otrok ali nepooblaščenih oseb.** Stroji so lahko v rokah nepoučenih oseb nevarno orodje.

e) **Skrbno vzdržujte stroj in pribor. Preverite morebitne okvare ali lome na vseh vitalnih in premikajočih delih, ki lahko vplivajo na delovanje stroja. Obrabljene in poškodovane dele zamenjajte oz. pošljite stroj v usposobljeno servisno delavnico.** Veliko nesreč je posledica slebega vzdrževanja stroja.

f) **Imejte rezilne površine ostre in čiste.** Pravilno vzdrževana in servisirana oprema olajša delo in omogoča boljše kontrolo nad strojem.

g) **Za vašo varnost uporabljajte samo namensko dodatno opremo, ki je opremljena z navodili za uporabo in jo navaja oz. priporoča proizvajalec stroja.** Uporaba stroja izven predpisane namena in uporaba nenamenske dodatne opreme lahko resno ogrozi osebno varnost.

h) **Ročaji in prijemne površine naj bodo čiste, brez olj ali masti.** Drseče površine ne omogočajo dobrega in varnega prijema in držanja stroja v primeru nepričakovanih dogodkov.

3.5 Baterijsko orodje in vzdrževanje

a) **Baterije polnite le s polnilcem po navodilih proizvajalca.** Polnjenje z drugimi polnilci lahko povzroči uničenje baterijskega paketa ali celo požar.

b) **Uporabljajte samo originalne baterijske pakete po Metabo specifikaciji.** Uporaba drugih baterijskih paketov lahko ustvari nevarnost poškodb.

c) **Kadar se baterijski paket ne uporablja, ga imejte stran od kovinskih predmetov kot so vijaki, žebliji, podložke.** Tako preprečimo možnost kratkega stika. Spoj obeh polov baterijskega paketa lahko povzroči požar

d) **Pod določeni mi pogoji lahko pride do izlitja tekočine iz baterijskega paketa.** Vse dele telesa, ki pridejo v kontakt s tem izpirajte z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite pomoč zdravnika. Izlita tekočina iz baterijskega paketa lahko povzroči opekline.

e) **Ne uporabljajte baterijskega paketa če je poškodovan ali modificiran.** Poškodovani ali modifocirani baterijski paketi lahko nenadno

povzročijo požar, eksplozijo ali nevarnosat poškodbe.

f) **Ne izpostavljajte baterijskega paketa ali stroja ognju ali visokim temperaturam.** Izpostavitvi ognji ali temperaturi čez 130 °C (265 °F) lahko povzročijo eksplozijo.

g) **Upoštevajte vsa navodila z apolnjenje in ne polnite če je baterijski paketa ali stroj izpostavljen temperaturam izven obsega, navedenega v teh navodilih.** Nepravilno polnjenje ali temperature izven dovoljenega obsega Ipoveča riziko nastanka požara.

3.6 Servis

a) **Preпустite servisne posege v vaš stroj le specializiranim servisnim delavnicam, ki bodo uporabili originalne rezervne dele.** Tako bo zagotovljeno varno delo z pravilno vzdrževanim strojem.

b) **Nikoli ne popravljajte pokvarjenih bateriskih paketov.** Servisiranje in testiranje baterijskih paketov lahko opravlja le pooblaščen servis ali proizvajalec.

4. Posebna varnostna navodila

Držite stroj za izolirane ročaje ned obratovanjem, saj lahko naletite na "živo" žico, ki lahko povzroči električni udar. Orodje tako ob »živi« žici lahko po kovinskih delih povzroči električni udar.

Ko stroja ne uporabljate, prožilo zablokirajte z gumbom, (4) ki prepreči nenamerni vklop.

Odstranite baterijski paket iz žage ob vsakem posegu, čiščenju ali nastavljanju stroja.

Pred montažo baterijskega paketa se prepričajte, da je stroj izklopljen.

Nosite zaščitna očala, rokavice in buvala z nedrsečimi podplati ko delate s strojem!

Prepričajte se, da na mestu vrtnanja ni **P električnih, plinskih ali vodnih napeljav** (uporabite detektor kovin).

Pri rezanju cevi za vodo se prepričajte, da v cevi ni vode.

Nadenite si slušalke, pri dolgotrajnem delu. Visoka stopnja hrupa daljši čas lahko poškoduje vaš sluh.

Materiale, ki vsebujejo nevarne snovi in pri obdelavi ustvarjajo zdravju neveren prah (kot je azbest) naj obdelujejo le specialisti!

Ne žagajte ekstremno majhnih kosov.

Trdno vpnite obdelovanec. Pod nobenimi pogoji ne držite obdelovanec med obratovanjem žage.

Uporabljajte le ostre, nepoškodovane liste žage. Ne uporabljajte počenih listov žage ali listov žage, ki imajo zamenjane zobe.

Žaga mora imeti vgrajen naslon za žaganje. Naslon za žaganje se mora med žaganjem naslanjati na obdelovanec.

Vedno držite žago z obema rokama na zato namenjenih držalnih in stojte stabilno.

Obstaja nevarnost ureznin zaradi lista žage!

Ne prijemajte premikajoč list žage. Odrezke odstranite le ko list žage miruje.

Ne segajte v področje delovanja med obratovanjem žage!

Obstaja nevarnost ureznin! Prste imejte stran od področja gibanja držala lista žage (2)

LED-Lučka (2): LED-luč ne usmerjajte je direktno v optične naprave.



Baterije naj bodo vedno suhe!

Ne izpostavljajte baterijskih paketov ognju!

Ne uporabljajte poškodovanih ali deformiranih baterij!

Ne odpirajte baterijskih paketov!

Ne prijemajte z prevodnimi materiali kontaktov baterij, da ne nastane kratki stik!



Šibka kislina ki je vnetljiva lahko priteče iz poškodovanega Li-Ion baterijskega paketa.



V kolikor te tekočine pridejo v kontakt z vašo kožo takoj splahnite z veliko vode. V kolikor te tekočine pridejo v kontakt z vašo kožo takoj splahnite z veliko vode. Če pa slučajno pride v kontakt z vašimi očmi, jih takoj splahnite z tekočo vodo ter poiščite medicinsko pomoč.

Če je stroj defekten, odstranite bat.paket s stroja.

Zmanjšajte izpostavljenost prahu:



Nekatere vrste prahu so uvrščene kot kancerogene snovi, kot so hrastov in bukev prah posebej v kombinaciji z različnimi kemičnimi zaščitnimi laki in premazi. Nekatere vrste materialov vsebujejo tudi svinec, mineralni prah (od opeke, betona,...) premazi, ki jih uporabljamo za zaščito lesa (cromate, herbicide).

Riziko nevarnosti je odvisen od dolžine izpostavitve operaterja nevarnega prahu.

Ne dovolite vstopa prahu v telo.

Zmanjšajte izpostavljenost tem substancam:

Poskrbite za dobro prezračevanje, uporabljajte primerno zaščitno opremo, kot so zaščitne maske s filtri za mikroskopski prah.

Upošteвайте veljavno zakonodajo in predpise glede varnosti pri delu, odstranjevanje nevarnih odpadnih materialov in obremenitev ter izpostavljenosti zaposlenih.

Zbirajte prah na viru, izognite se spuščanju ga v okoliški prostor.

Uporabljajte le primerni pribor za določeno vrsto dela, ter čim manj odpadkov ne kontrolirano izpuščajte v okolje.

Uporablja naj se odsesavanje prašnih delcev, če narava dela to omogoča.

Zmanjšajte izpostavljenost prahu z naslednjimi ukrepi:

- Ne bodite direktno izpostavljeni zračnemu curku ali ga usmerjati na druge osebe.
- Uporabljajte odsesovanje in/ali zračne pihalnike

- Delovni prostor mora biti prezračevan in čist.

Redno ga posesajte, ne ga izpohovat. Pometanje ali izpohovanje dviguje prah.

Umazano delavno obleko operite ali posesajte. Ne jo izpohovati, stepati, krtačiti.

Transport Li-Ionskih baterijskih paketov

Transportiranje Li-Ionskih paketov zapada pod predpise o nevarnih izdelkih (UN 3480 and UN 3481). Informirajte se kateri predpisi veljajo za transport Li-Ion baterijskih paketov. Po potrebi se posvetujte z vašim prevoznikom. Cestificirana embalaža je na voljo od METABO.

- Pošiljajte le baterijske pakete, ki imajo celo ohišje in ne puščajo. Odstranite baterijski paket s stroja ko ga pošiljate. Zaščitite kontakte pred kratkim stikom (na primer z lepilnim trakom).

5. Legenda

Glej stran 2

- 1 V vpenjalo za liste žage lahko vstavite liste vboodne žage in izmeničnimi listi žage.
- 2 LED luč
- 3 Prednji ročaj
- 4 Gumb za blokado vklopa: Blokira prožilo (10) prednamenarnim vklopom.
- 5 Zadnji ročaj
- 6 Gumb za deblokado baterije
- 7 Baterijski paket*
- 8 Gumb prikazovalnika polnosti*
- 9 Prikazovalnik polnosti in delovanja*
- 10 Prožilo
- 11 Prikazovalnik polnosti baterijskega paketa
- 12 Gumb za nastavitve vodila
- 13 Vodilo-naslon
- 14 List žage

*odvisno od tipa brusilke/ni zajeto v dobavi

6. Uporaba

6.1 Multifunkcionalni »Check« sistem orodja



Če se stroj izklopi avtomatsko se je aktivirala elektronska zaščita.

Vzrok in odprava:

1. **Baterijski paket je prazen**(elektronika prepreči popolno izpraznitev baterijskega paketa in posledično uničenje členov).
Če je popolnoma prezern, napolnite baterijski paket!
2. Dolga preobremenitev vam lahko aktivira **termični izklop stroja**.
Pustite baterijski paket in stroj, da se ohladi.
Opomba: Stroj se ohladi hitreje če neobremenjenega vklopimo
3. Če **jeelektrični tok preko elektronike prevelik** (zaradi stalne preobremenitve motorja) se stroj izklopi.

Izklopite stroj tako, da spustite prožilo (10) In nadaljujte z delom. Preprečite ponavljajoče prijemanje orodja.

6.2 Baterijski paket

Napolnite baterijski paket (7) pred uporabo.

Če pada moč in vrtljaji stroja napolnite baterijski paket.

Najprimernejša temperatura za shranjevanje bat. paketov 10 °C and 30 °C.

"Li-Power, LiHD" Li-Ionske baterije imajo prikazovalnik polnosti. (9)

- Pritisnite na gumb (8) in LED diode pokažejo nivo polnosti.


- Če utripa samo ena dioda je paket skorajda prazen in potrebno ga je napolniti.


6.3 Menjava baterijskega paketa


Odstranitev baterijskega paketa pritisni gumb za izpust baterije (6) ter izvlecite baterijski (7) paket.

Namestitev baterijskega paketa. Potisni baterijski vložek (7) dokler se ne zaskoči v ohišju.

6.4 Vstavljanje, izvek lista žage


 Pred samim postopkom: odstranite baterijski paket iz žage.

 Ne dotikajte se lista žage po žaganju, lahko je izredno pregret in obstaja nevarnost opeklin.

 Uporaba listov za vbdne žage je mogoča!

- 1 Zasukajte obroč vpenjala (1) v smeri puščice in ga držite.
- 2 Vstavite list žage (14) v odprtino do kolikor gre.
- 3 Spustite obroč vpenjala (1) (ki se mora v celoti vrniti v prvotni položaj).
- 4 Preverite, da je list žage varno vpet.

Opombaza uporabolistov vbdne žage Obe smeri postavite zob se lahko uporablja pri tej žagi. Uporaba listov žag zavečnamenske žage je splošno pravilo! Ob uporabi listov vbdne žage obrnite žago tako, da je postavljena vertikalno. Počasi spuščajte obroč vpenjala (1) da se zaskoči v prvotni položaj ter reverite, da je list žage varno vpet..

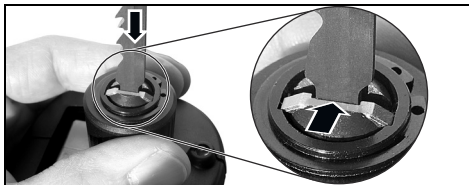

Opomba: Če se list žage zlomi, in ga z roko ne moremo izvleči iz vpenjala, zasukajte obroč (1) v smeri puščice in ga držite. Primitite rob lista žage in ga izvlecite oz prijemala. Pomagajte si z koničastim predmetom ali celo z fino ozobljenim listom žage.

6.5 Nastavitev vodila

Globino žaganja je možno omejiti z vodilom (13) (primer; ko žagamo v steno)

Občasno preverite položaj vodila (13) glede na obrabo lista žage.


- 1 Pritisnite na gumb (12) in nastavite vodilo (13) na zelen položaj.
- 2 Spustite gumb (12) in potisnite vodilo dokler se ne zaskoči.




Preverite, da je vodilo (13) blokirano!

7. Uporaba

7.1 Vklp izklop žage, število gibov, blokada vklopa (4)

 Prožilo (10) je blokirano

 Prožilo (10) je odklenjeno

Vklp žage, hitrost: pritisnite na prožilo (10). število gibov je odvisno od pritiskanja na prožilo.

Izklop: spustite prožilo (10)

7.2 Navodila za delo

Žaganje:

Uporabljajte liste, ki so izdelani za žaganje namenškega materiala, ki bo žagan.

Naslonite žago z vodilom (13) na obdelovanec. Vklpote žago in začnite voditi žago po obdelovancu.

Ne dotikajte se predmetov, ki jih ne žagate z premikajočim listom žage. (Obstaja nevarnost loma lista žage.)

Prilagodite hitrost materialu, ki ga žagate.

Ne pritiskajte preveč na list žage (posebno ne pri daljših listih žage)

Če »zagrabi« list žage takoj izklopite žago. S pomočjo razpirala ali drugega orodja režite list žage iz zapore.

Ko končate žaganje, izklopite žago in počakajte, da se list žage zaustavi. Šele takrat lahko odložite žago iz rok.

Zaklenite prožilo z gumbom (4) da se prepreči nenamerni vklop.

Potopni rez:

Potopni rez lahko delate v mehkejših materialih kot so les, plastika, gips, ...) Uporabljajte le kratke liste žage.

Žago primete z obema rokama, postavite se stabilno in koncentrirajte se na delo.

Glejte sliko na strani 3: Žago z robom vodila (13) naslonite na obdelovanec. List žage se ne sme dotikati obdelovanca. Vklpote stroj. Preko roba vodila počasi nagibajte žago proti obdelovancu, teko da list žage počasi prodira v material.

8. Vzdrževanje

Priporočamo uporabo stisnjenega zraka za čiščenje žage skozi prezračevalne rege motorja.

Redno čistite: Pritisnite gumb (12) in odstranite vodilo (13). Žago držite obrnjeno na glavo in iztrežite morebitno umazanijo iz ustja žage. Umazanija bo tako izpadla iz glave. Ne mažite z oljem ali mastjo.

9. Dodatna oprema


Uporabljajte le originalne Metabo baterijske pakete in Metabo dodatno opremo.
Glej stan 4.

Uporabljajte le dodatno opremo ki odgovarja tehničnim podatkom v teh navodilih.

- A Širok spekter različnih listov žag za vse vrste materialov.
- B Polnilec baterijskih paketov
- C Baterijski paketi
- D Mazivo za mazanje in hlajenje listov žage ko se žaga kovine

Za celotno ponudbo dodatne opreme si poglejte www.metabo.com ali katalog Metabo.

10. Servisiranje

 Popravila na Metabo električnem orodju naj opravljajo le kvalificirani električarji!

Če vaše Metabo električno orodje potrebuje popravilo, naj ga popravijo na zato pooblaščenem servisu Metabo. Za naslov poglejte na www.metabo.si


Lista rezervnih delov Vam je na voljo na www.metabo.com

11. Zaščita okolja

Upoštevajte tudi nacionalne predpise o zbiranju odpadnih strojev, embalaže in dodatne opreme.

Ne odlagajte izrabljenih baterijskih paketov med hišne odpadke. Vrnite poškodovane ali pokvarjene baterijske pakete vašemu trgovcu.

Ne vrzite baterijskih paketov v vodo.

 Samo za članice EU: Ne odlagajte izrabljenih strojev med hišne odpadke. Z upoštevanjem smernice Evropske/skupnosti 2002/96/EC za izrabljeno elektronsko in električno opremo in z upoštevanjem nacionalnih zakonskih aktov se izrabljeni električni stroji zbirajo posebej in se jih okolju prijazno reciklira.

Predno jih zavrzete jih izpraznite na stroju. Preprečite možnost kratkega stika mes kontakti (uporabite lepilni trak)

12. Tehnični podatki

Legenda znakov v tabeli na strani 3.

Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehnološkega napredka.

- U = napetost baterije
- n_0 = število hodov neobremenjeno
- s = dolžina hoda
- m = teža (z najmanjšim bat. paketom)

Vse vrednosti so določene z upoštevanjem standarda EN 60745

== Enosmerna napetost

Objavljeni tehnični podatki so predmet tolerančnih meritev (kot je navedeno v veljavnih standardih).

Vrednosti emisij

Nivo tresljajev, ki je podan v tej informaciji je bil z upoštevanjem standardiziranih testov in lahko primerjamo eno orodje z drugim. Deklarirani tresljaji predstavljajo v glavnem le najpogostejše načine uporabe stroja. Ocena izpostavljenosti vibracijam lahko upošteva čas, ko se stroj izklaplja ali obratuje brez obremenitve. To lahko pomembno zniža nivo izpostavljenosti preko vsega delovnega obdobja. Določiti povečane varnostne obsege za zaščito operaterja predposledicami tresljajev.

Vrednost vibracij (vektorski seštevek treh smeri) izmerjenih po standardu EN 60745:

$a_{h, B}$ = Vrednost emisije vibracij
(Žaganje vezane plošče, 38 mm)
{ a_h, w_B = Vrednost emisije vibracij (žaganje lesa,
100x100 mm)

$K_{h, \dots}$ = Nevarne vibracije


Tipični A-efektivno opažen nivo zvoka:

L_{pA} = Nivo zvočnega tlaka

L_{WA} = Nivo zvočne moči

K_{pA}, K_{WA} = Nevarno

Tipični prag zvočnega tlaka tega električnega stroja gre lahko preko 80 dB(A).

 **Nadenite si ustrezno zaščito sluha!**

GARANCIJSKI LIST

za **metabo** stroje

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS
FIRMA IN SEDEŽ
DAJALCA GARANCIJE:
Metabo d.o.o.
Poslovna cona A 12
SI - 4208 ŠENČUR

Oznaka in TIP: _____

Datum izročitve blaga: _____

Firma in sedež prodajalca: _____

Žig in podpis prodajalca: _____

Serijska številka stroja: _____

Dvojniki garancijskega lista se ne izdajata!

- Metabo d.o.o. jamči za lastnosti in brezhibno delovanje stroja v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
- Za zgoraj navedeni stroj priznavamo 12 mesečni garancijski rok, ki začne teči od dneva izročitve blaga potrošniku. Vse poškodovane dele bomo v tem roku brezplačno zamenjali oz. nadomestili z novimi. Kot garancija se ne prizna obraba potrošnega materiala in pribora kot so krtačke, kabli, maziva, svedrji, rezila, obdelovalne plošče, ipd.
- Garancija velja samo ob posegu, ki ga lahko opravi pooblaščen serviser za Metabo stroje. Servis je potrebno opraviti na vsakih 70-100 delovnih ur. Če serviser ugotovi, da je bil aparat v garancijskem roku neprimerno vzdrževan, se garancija ne prizna.
- Iz garancije izključujemo popravila, ki se opravijo zaradi nemarnega ravnanja, vzdrževanja ali neprimerne uporabe.
- Rok popravila ne sme biti daljši od 45 dni, v nasprotnem primeru vam aparat v celoti zamenjamo z novim.
- V primeru, da popravilo proizvoda v garancijski dobi traja več kot 3 delovne dni, se vam garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je bil čas popravila.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- Garancija prične teči z dnem prodaje, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom. Pazite, da vam prodajalec izpolni garancijski list s pravilnim datumom prodaje, originalnim žigom, prepisano serijsko številko stroja in podpisom, drugače se vam garancije ne prizna.
- Oskrbo z vsemi nadomestnimi deli zagotavljamo min. 8 let. Metabo zagotavlja popravilo stroja izven garancijskega roka min. 5 let.
- Garancija za Metabo stroje velja na celotnem območju Evropske skupnosti.
- Garancija se ne prizna :
 - če je v aparat posegla nepooblaščen oseba,
 - če so okvare mehanske oz. fizične,
 - če so okvare nastale med transportom po naši izročitvi,
 - če ni potrjen garancijski list in priložen originalen račun,
 - za ves potrošni material (krtačke, kabli, maziva, redni pregled).

Servis za okvare v garancijskem roku:



VARESI d.o.o.
Cesta v Gorice 2a
Tel.: 01/505 75 81
1000 Ljubljana

Metabo 3-letna garancija

XXL garancija je na voljo za vse države, ki so navedene na spletni strani www.metabo.si.

Potrđilo o 3-letni garanciji in vsi pogoji so objavljeni na navedeni spletni strani.

Obiščite jo in izpolnite potrebne podatke za 3-letno XXL Metabo garancijo.

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

170 27 4801_sl_0217 (incl.SHW)